



リード線の取り付け方法（箱形カットアウト）


① リード線をヒューズ締付ビスに沿って、右回りに巻きつける。

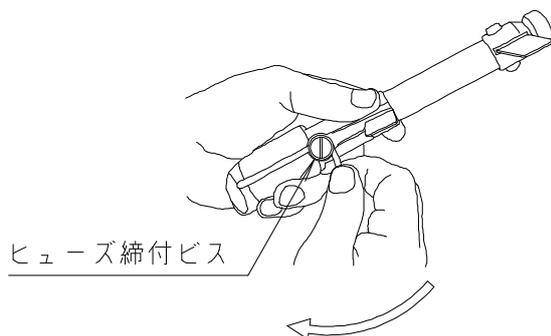

② 下図の位置まで巻きつける。

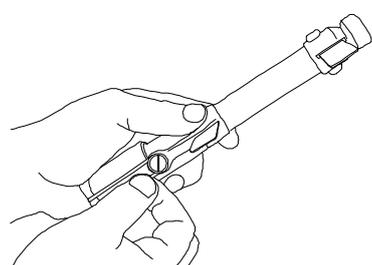

隙間は2mm以下とする。

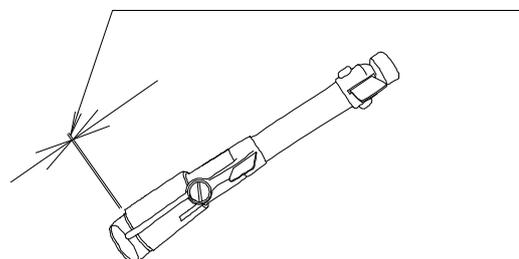


③ ドライバーで固く締付ける。[締付トルク13~16kgf-cm]


④ 下図のようにリード線が重なったり、巻き不足にならない様にする。

また、ビスを強く締付けてリード線がつぶれて、素線が切れないようにする。


重なり

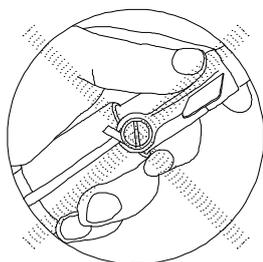

巻き不足

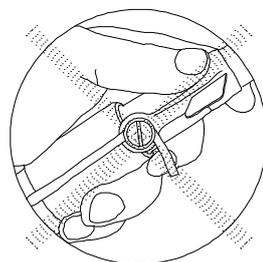

素線切れ

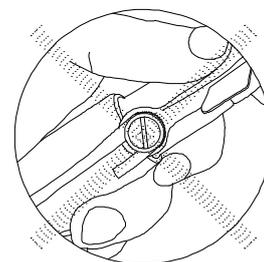

正しい状態

