



リード線の取り付け方法（円筒形カットアウト）

① リード線をヒューズ締付ビスに沿って、右回りに巻きつける。

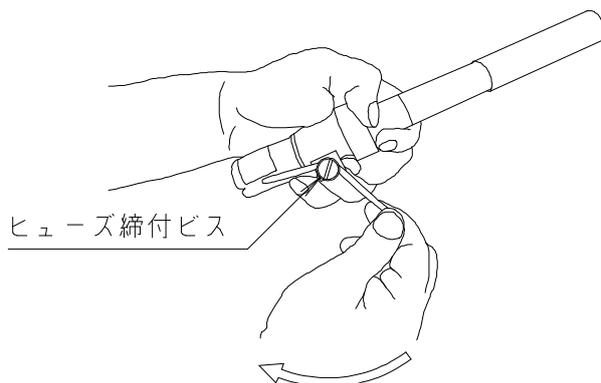

② 下図の位置まで巻きつける。

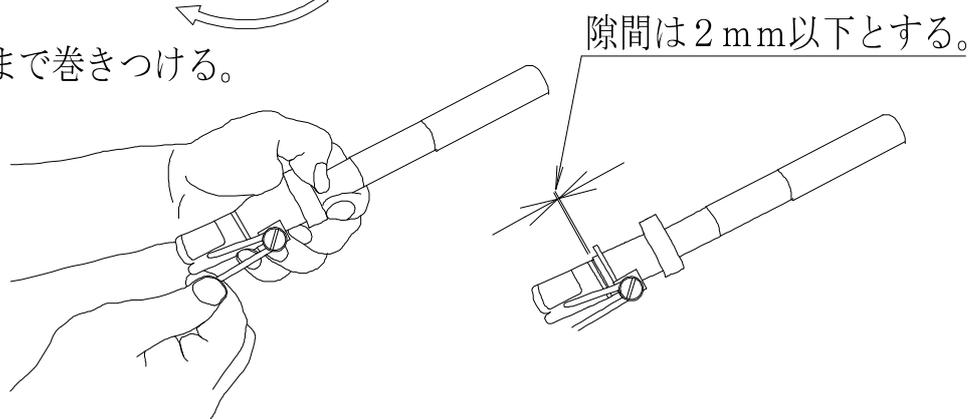


③ ドライバーで固く締付ける。[締付トルク13~16kgf-cm]


④ 下図のようにリード線が重なったり、巻き不足にならない様にする。

また、ビスを強く締付けてリード線がつぶれて、素線が切れないようにする。


重なり

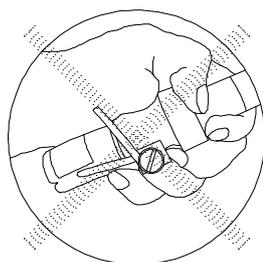

巻き不足

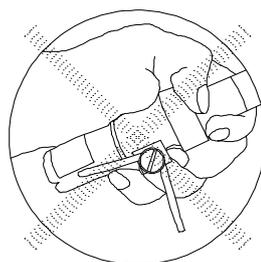

素線切れ

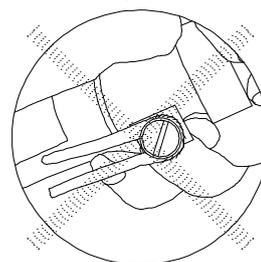

⑤ 余分なリード線は切断する。

正しい状態

